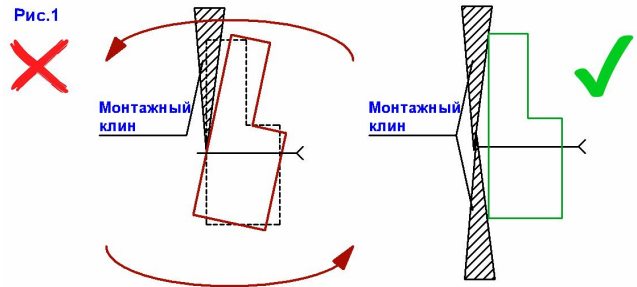
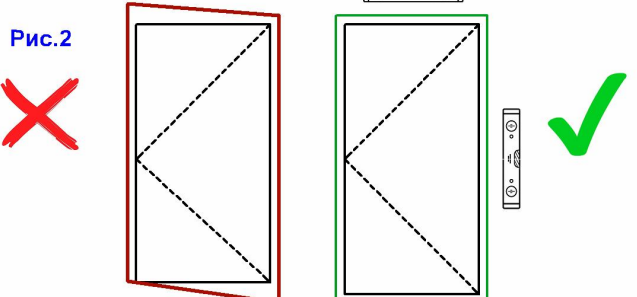
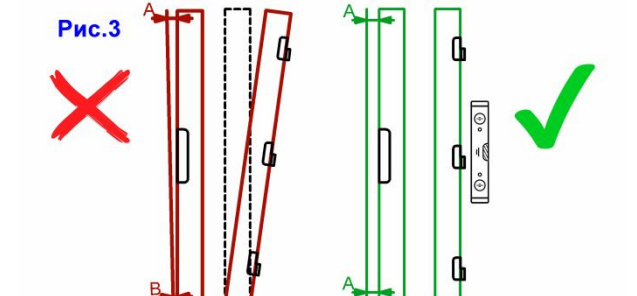
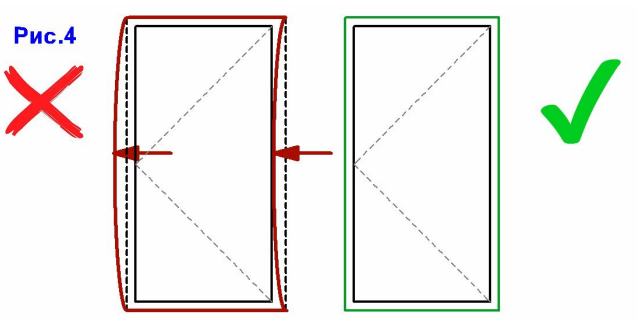
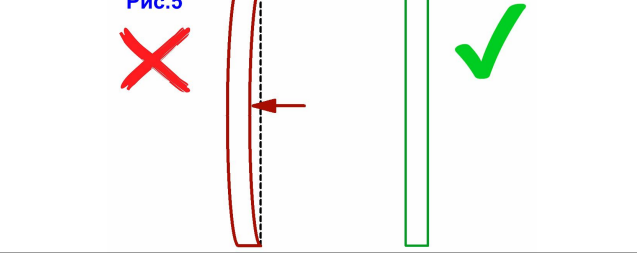


ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ МОНТАЖЕ ВХОДНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ

<p>Рис. 1. Скручивание коробки в поперечном сечении. Причина: не правильное использование монтажных клиньев. Решение: использовать встречные клинья</p>	<p>Рис.1</p> 
<p>Рис. 2. Диагональное смещение сторон дверной коробки в плоскости полотна Причина: отклонение от горизонтальной плоскости поперечных деталей дверной коробки Решение: использовать строительный уровень, контролировать размеры диагоналей</p>	<p>Рис.2</p> 
<p>Рис. 3. Отклонение дверной коробки от плоскости полотна Причина: отсутствие контроля Решение: использовать строительный уровень, следить за равномерностью зазора м/у полотном и дверной коробкой. Со стороны петель устанавливать дверную коробку строго вертикально, со стороны замка выровнять параллельно полотну.</p>	<p>Рис.3</p> 
<p>Рис. 4. Прогиб вертикальных деталей коробки в плоскости полотна. Причина: неравномерная фиксация крепежом, «выпираание» дверной коробки монтажной пеной. Решение: контролировать равномерность фиксации крепежа, применять монтажную пену с малым коэффициентом расширения.</p>	<p>Рис.4</p> 
<p>Рис. 5. Прогиб вертикальных деталей в поперечной плоскости полотна Причина: существующий прогиб детали. Решение: перед фиксацией дверной коробки придать внешним усилием деталям прямое положение</p>	<p>Рис.5</p> 
<p>Рис. 6. Неравномерность зазора м/у полотном и дверной коробкой. Причина: отсутствие регулировки петель Решение: выровнять зазоры с помощью регулировки петель.</p>	<p>Рис.6</p> 